

上饶市应急管理局文件

饶应急办字〔2023〕12号

关于2023年汛期尾矿库安全专项检查情况的通报

各县（市、区）应急管理局：

为切实加强我市尾矿库汛期安全管理，确保尾矿库安全度汛，根据《上饶市2023年汛期尾矿库安全生产专项检查暨“头顶库”安全技术会诊工作方案》（饶应急办字〔2023〕11号）部署，4月14日至20日，市应急管理局组织专家对11座尾矿库（含6座头顶库和1座无主库）进行了汛期安全专项检查。现将检查情况通报如下：

一、总体情况

通过查阅企业设计批复和防汛度汛预案、调洪演算等相关资料、现场检查、询问了解等方式，对11座尾矿库进行了检查。此次检查共查出隐患36条，下达现场检查记录11份、责令限期整改指令书10份。从检查情况看：各地高度重视汛期尾矿库

安全监管工作，特别是德兴市、铅山县、弋阳县应急管理局在市局检查前已组织专家对辖区内尾矿库进行了全面检查。尾矿库运行情况总体较好，安全管理制度能够基本落实，安全保障基础条件较以往有新的改善。

二、存在的主要问题

（一）防洪措施不够夯实。少数尾矿库防洪物资配备不足，对尾矿库排洪、泄洪设施检查不到位，个别尾矿库排洪斜槽处无杂物拦挡网，无汛期值班人员安排表和应急演练方案。

（二）坝面管理不够到位。部分尾矿库坝面排水沟周边杂草、坝面灌木没有及时清除，坝面排水沟有堵塞现象，如弋阳旭日铜矿尾矿库2号坝面原树木砍伐后又违规重新移栽油茶树。

（三）现场管理不够细致。部分尾矿库日常管理、检查记录不完善，在线监测岗位人员操作不规范，人工监测数据与自动监测数据相差较大、安全警示牌不足或老化未及时更新。

（四）头顶库未按时间节点组织下游居民开展应急演练。部分头顶库未按国家矿山安全监察局和省应急管理厅文件要求，于汛期前联合下游居民开展一次生产安全事故应急演练。

被检查尾矿库存在的问题清单详见《11座被检查尾矿库安全隐患汇总表》。

三、下一步工作要求

（一）强化企业主体责任落实。尾矿库企业要牢固树立安全发展理念，坚持安全生产底线思维，进一步建立健全安全生

产责任制，严格遵守安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产资金投入到位，严防各类事故发生。要针对汛期尾矿库安全管理特点，采取切实可行的办法和措施，确保防排洪设施完好畅通。要严格落实**24**小时值班值守制度，第一时间发现问题、第一时间处置问题、第一时间报告问题，始终牢牢把握安全生产主动权。

（二）强化汛期安全专项检查。各地要按照《上饶市**2023**年汛期尾矿库安全生产专项检查暨“头顶库”安全技术会诊工作方案》要求，持续深化好专项检查工作，确保对辖区内的尾矿库全覆盖检查。要坚持问题导向，深入挖掘当前尾矿库安全管理存在的矛盾和问题，深刻分析问题存在的原因，制定科学管用的措施，确保尾矿库汛期专项检查工作取得实效。

（三）强化问题隐患整改。尾矿库企业要针对此次专项检查排查出的安全隐患和专家提出的会诊意见，逐项抓好整改落实，建好整改台账，做到闭环管理，实现隐患清零。各有关县（市、区）应急管理局要督促企业整改，并将整改、复查情况于**5月25**日前书面报市局矿山安全监督管理科。市局将对部分尾矿库问题整改情况开展“回头看”。

（四）强化日常安全运行管理。尾矿库企业要按照汛期安全管理相关规定，认真履行职责，加强日常安全运行情况的管理，雨季和重要时段要指定专人及时排查安全隐患、及时抓好隐患整改，确保尾矿库安全设施正常运行和安全度汛。特别是

对一次性筑坝形式的尾矿库尽量降低库内水位运行，对停用的尾矿库尽可能的降低库内水位或排干，以预防遭遇特大暴雨或连续性的大暴雨恶劣天气时库内水位过高、引发安全事故。

附件:11 座被检查尾矿库安全隐患汇总表



(此件依申请公开)

附件

11 座被检查尾矿库安全隐患汇总表

序号	区域	单位	联系人及电话	等别	筑坝方式	隐患情况	整改措施	是否在用
1	德兴市	江西铜业集团德兴铜矿5号尾矿库	郭伟良 13879342795	一等	中线法	1.汛期前未按要求组织一次应急演练; 2.去尾矿库观景台的公路上有落石未清理干净; 3.施工作业公告牌不足。	1.汛期前要组织开展一次应急演练; 2.及时清理去尾矿库道路边沿落石; 3.增设作业告知标识牌。	在用
2		江西铜业集团德兴铜矿4号尾矿库	郭伟良 13879342795	一等	中线法	1.安全警示标志不足(沿路、坝顶); 2.坝顶库未在主汛期来临之前联合居民开展一次应急演练。	1.部分沿路、坝顶增设安全警示标识牌; 2.按照上级文件和尾矿库度汛应急预案的规定, 5月中旬前组织企业与下游居民联合开展应急演练。	在用
3		江西铜业集团德兴铜矿2号尾矿库	郭伟良 13879342795	二等	上游法	正在闭库当中, 未发现明显问题	无	在用
4		江西铜业集团银山矿业有限公司枫树岭尾矿库	钟鸣 1370376330	三等	上游法	1.初级坝旁尾矿库运行标识牌已废弃, 未及时发现; 2.尾矿库人工安全监测未安排专业技术人员监测; 3.尾矿库值班室缺少安全技术操作规程。	1.及时移除初级坝旁已废弃尾矿库运行标识牌; 2.安排专业技术人员进行监测工作; 3.增设安全操作规程。	在用

序号	区域	单位	联系人及电话	等别	筑坝方式	隐患情况	整改措施	是否在用
5		江西大茅山企业集团公司花桥实业公司八十里尾矿库	洪建光 18057737878	五等	上游法	1.防洪物资较少；2.缺少每周尾矿库检查内容；3.无尾矿库包保责任牌；4.排洪斜槽处无杂物拦挡网；5.头顶库未在汛期来临前联合下游居民开展一次联合应急演练。	1.补充防洪物资，如应急照明灯；2.完善每周尾矿库检查内容；3.在尾矿库坝面安放尾矿库增包保责任牌；4.在排洪斜槽处增加杂物拦挡网；5.按照上级文件和尾矿库度汛应急预案的规定，5月中旬前组织企业与下游居民联合开展应急演练。	在用
6		中国黄金集团江西金山矿业有限责任公司阳山尾矿库	钱建华 13607936479	三等	一次性筑坝	1.尾矿库雨量监测传感器损坏；2.排洪沟有少量枯枝未清除。	1.经常校准自动监测数据，及时更换尾矿库雨量监测传感器；2.及时清理排江沟枯枝等杂物。	在用
7		江西省德兴市花桥矿业有限责任公司铁丁坞尾矿库	叶有根 13803594519	三等	上游法	1.在线监测系统中雨量监测设备堵塞；2.无在线监测和人工安全监测对比分析。	1.经常校准自动监测数据，确保雨量监测设备运行正常；2.认真开展好在一线监测和人工安全监测对比分析工作。	在用
8		德兴市鸿利矿产有限公司富家坞尾矿库（无主库）	项德亮 13319323494	四等	一次性筑坝	1.尾矿库照明不足；2.运行标识牌大部分内容未填写；3.应急物资配备不足，应进一步进行补；4.缺少一图一牌三清单；5.库区安全警示牌偏少。	1.增加尾矿库照明灯数；2.完善尾矿库运行标识牌的内容；3.补充防洪物资，如土工布、编织袋等；4.补充一图一牌三清单和库区安全警示牌。	
9	弋阳县	弋阳县旭日铜矿业有限公司尾矿库	王旺红 18079320211	四等	上游法	1.坝体外侧底部排水沟底部（152m平台）杂物堵塞，积水较多；外侧坝面栽种新茶树苗。2.进水斜槽口日巡查小道坡度较陡，杂物较多，行路不畅；3.库区右侧岸截洪沟局部地段积水，少量淤积。	1.清理坝底排水沟杂物和新栽茶树苗；2.清除进水斜槽口日杂物，确保道路畅通；3.及时清除库区右侧岸截洪沟局部地段积水，少量淤积，防止堵塞；4.规范	在用

序号	区域	单位	联系人及电话	等别	筑坝方式	隐患情况	整改措施	是否在用
10	铅山县	江西铜业股份有限公司永平铜矿燕仓尾矿库	陈庆刚 13879392647	三等	上游法	<p>泥堵塞; 4.在线监测系统监控室堆放杂物且无汛期值班表; 5.应急物质未在汛期来临前组织下游居民联合开展一次应急演练。</p> <p>1.坝体外坡少量杂草未及时清理; 2.未见尾矿库汛期调洪演算; 3.按照上级文件和尾矿库的规定, 头项库汛期前未组织下游居民联合开展应急演练。</p>	<p>管理在线监测系统监控室, 并张贴汛期值班表接受监督; 5.补充防汛物资如沙袋等; 6.按照上级文件要求, 组织开展企业联合下游居民事故应急救援演练。</p> <p>1.及时清理坝体外坡杂草; 2.及时制定和下发尾矿库汛期调洪演算; 3.按照上级文件和尾矿库度汛应急预案的规定, 汛期组织企业与下游居民联合开展应急演练。</p>	在用
11		江西翔麟矿业有限公司桐山尾矿库	廖子庆 13907036728	四等	上游法	<p>1.防洪物资如照明灯、编织袋不足; 2.坝面水沟淤积泥沙堵塞, 坝体外坡杂草丛生; 3.坝体发育; 两坝肩截洪沟杂草, 且未见植被; 4.坝顶产生冲刷现象, 且未见冲刷痕迹; 5.头项库, 未在汛期来临之前组织下游居民联合开展一次应急演练。</p>	<p>1.补充防汛应急物资, 包括编织袋及应急照明灯; 2.清理坝面沟於泥和杂草; 3.种植植被等措施, 防止坝体坡面产生冲刷现象; 4.及时对子坝顶内进行修补; 5.汛期雨水冲刷性地点进行修补; 5.汛期前, 组织下游居民联合开展应急演练。</p>	停用

上饶市应急管理局办公室

2023年4月24日印发

经办人：陈一峰

联系电话：8209850

共印6份